



ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА города МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ г. МОСКВЫ
МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГУП «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ»

ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

ноябрь 2012 г. арх. №
заказ № 2010-02892-00-3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о конструкции и состоянии фундаментов здания и причинах
подтопления подвала**

по адресу:
Ломоносовский проспект, дом №18.

Заказчик: ТСЖ «Ломонсовский, 18».

Главный инженер института

Начальник отдела

Главный специалист



В.Ю. Борисов

К.Н. Сухов

А.И. Колядин

Москва 2012 г.

Общие выводы и рекомендации

В результате проведённого в выборочном порядке инженерного обследования фундаментов и стен подвала дома №18, по Ломоносовскому проспекту, установлено следующее:

1. Обследуемое здание жилое с подвалом под всем зданием, построено в 1957 году по индивидуальному проекту, часть помещений подвала и 1-го этажа занято арендаторами.

Согласно ФЗ №384 от 01.07.2010 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» обследованное здание относится к сооружениям нормального уровня ответственности.

2. Стены несущие, кирпичные и из бетонных блоков толщиной 770-920мм. Толщины горизонтальных и вертикальных швов кладки $h_r=h_b=10-20\text{мм}$, что превышает требования СНиП 3.03.01-87($h_r=12\text{мм}$, $h_b=10\text{мм}$ отклонение $\pm 2\text{мм}$). На дефектных участках (смотри графическую часть) стены имеют следы регулярного замачивания (смотри фото), кладка сильно увлажнена. Раствор кладки имеет следы выщелачивания на глубину до 25-50мм, местами кладка имеет неполное заполнение швов раствором.

Прочность кирпича и блоков на отдельных участках снижена вследствие систематических замачиваний.

Сцепление кирпича и блоков с раствором в не дефектных участков удовлетворительное.

На основании механического опробования компонентов кладки на месте, принять:

- кирпич глиняный обыкновенный М75;
- раствор цементно-песчаный М25;
- бетонные блоки В12,5(М150).

Согласно СНиП II-22-81* т.№2 «Каменные и армокаменные конструкции», расчётное сопротивление кирпичной кладки сжатию принять равным: $R_{cж}=9,35 \text{ кгс}/\text{см}^2$; кладки блоков т.№4 принять равным: $R_{cж}=37 \text{ кгс}/\text{см}^2$.

По результатам проведённого обследования и согласно ГОСТ 53778-2010 стены находятся в «работоспособном техническом состоянии».

Необходимо выполнить ремонт стен на дефектных участках, по проекту.

3. Обследование фундаментов и грунтов основания проводилось в соответствии с СП 11-105-97 и МГСН 2.07-01.

Фундаменты здания в обследуемой зоне ленточные выполнены из кирпича глиняного обыкновенного и бетонных блоков на цементно-песчаном растворе, имеют достаточное заглубление и основаны на естественных грунтах.

Согласно ГОСТ Р 53778-2010 фундаменты находятся в «работоспособном техническом состоянии».

4. Вертикальная планировка двора выполнена, отмостки асфальтовые в удовлетворительном состоянии. Поля подвала выполнены цементными толщиной 0,05м, состояние полов неудовлетворительное (трещины, выбоины). На момент обследования в подвале видны следы протечек на стенах и полах подвал.

5. При откопке шурфов в ноябре 2012 года грунтовые воды вскрыты в шурфах на глубине 1,60м от пола подвала.

При бурении на участке в скважинах грунтовые воды до глубины 5,00м от уровня планировки не вскрыты.

Геолого-литологическое строение участка благоприятно для образования «верховодки» на поверхности суглинков в периоды обильных дождей и снеготаяния.

6. Замачивания стен подвала происходит поверхностными водами типа «верховодка», которые обводняют пазухи фундамента и проникают в подвал через швы между блоками, отверстие в стене в корпусе «Б» подъезд №6 (смотри графическую часть) и через швы кирпичной кладки.

7. Для ликвидации замачивания стен подвала и протечек рекомендуется:
а) тщательно загерметизировать отверстие в стене (корпусе «Б» подъезд №6);

б) отремонтировать полы в подвале;

в) выполнить ремонт стен на дефектных участках;

г) выполнить гидроизоляцию наружных стен подвала с применением инъекционных гидроактивных систем на дефектных участках, или как вариант, устроить оклеенную гидроизоляцию с выведением изоляционного ковра на стены выше уровня отмостки на 0,15м с прижимной стенкой и разгрузочной плитой.

Работы вести по проекту.

Инженер  Чупко В.В.